

Suppleringsblad nr. 5

til betjeningsvejledning for Frichs motor type 8115 CC.

Det kan undertiden hände, at en forstøver, der ved prøve uden for motoren arbejder tilfredsstillende, dog kan forårsage uregelmæssigheder, når den monteres i motoren, f.eks. røg eller tilbageslag af forbrændingsprodukterne i olietrykrøret.

Dette kan skyldes, at kobberbøsningen i topstykket, som forstøveren spændes imod, klemmer om dysen og får nålen til at hænge. Man bør da rive hullet op med en rival eller et bor, der er 14,5 mm i diameter.