

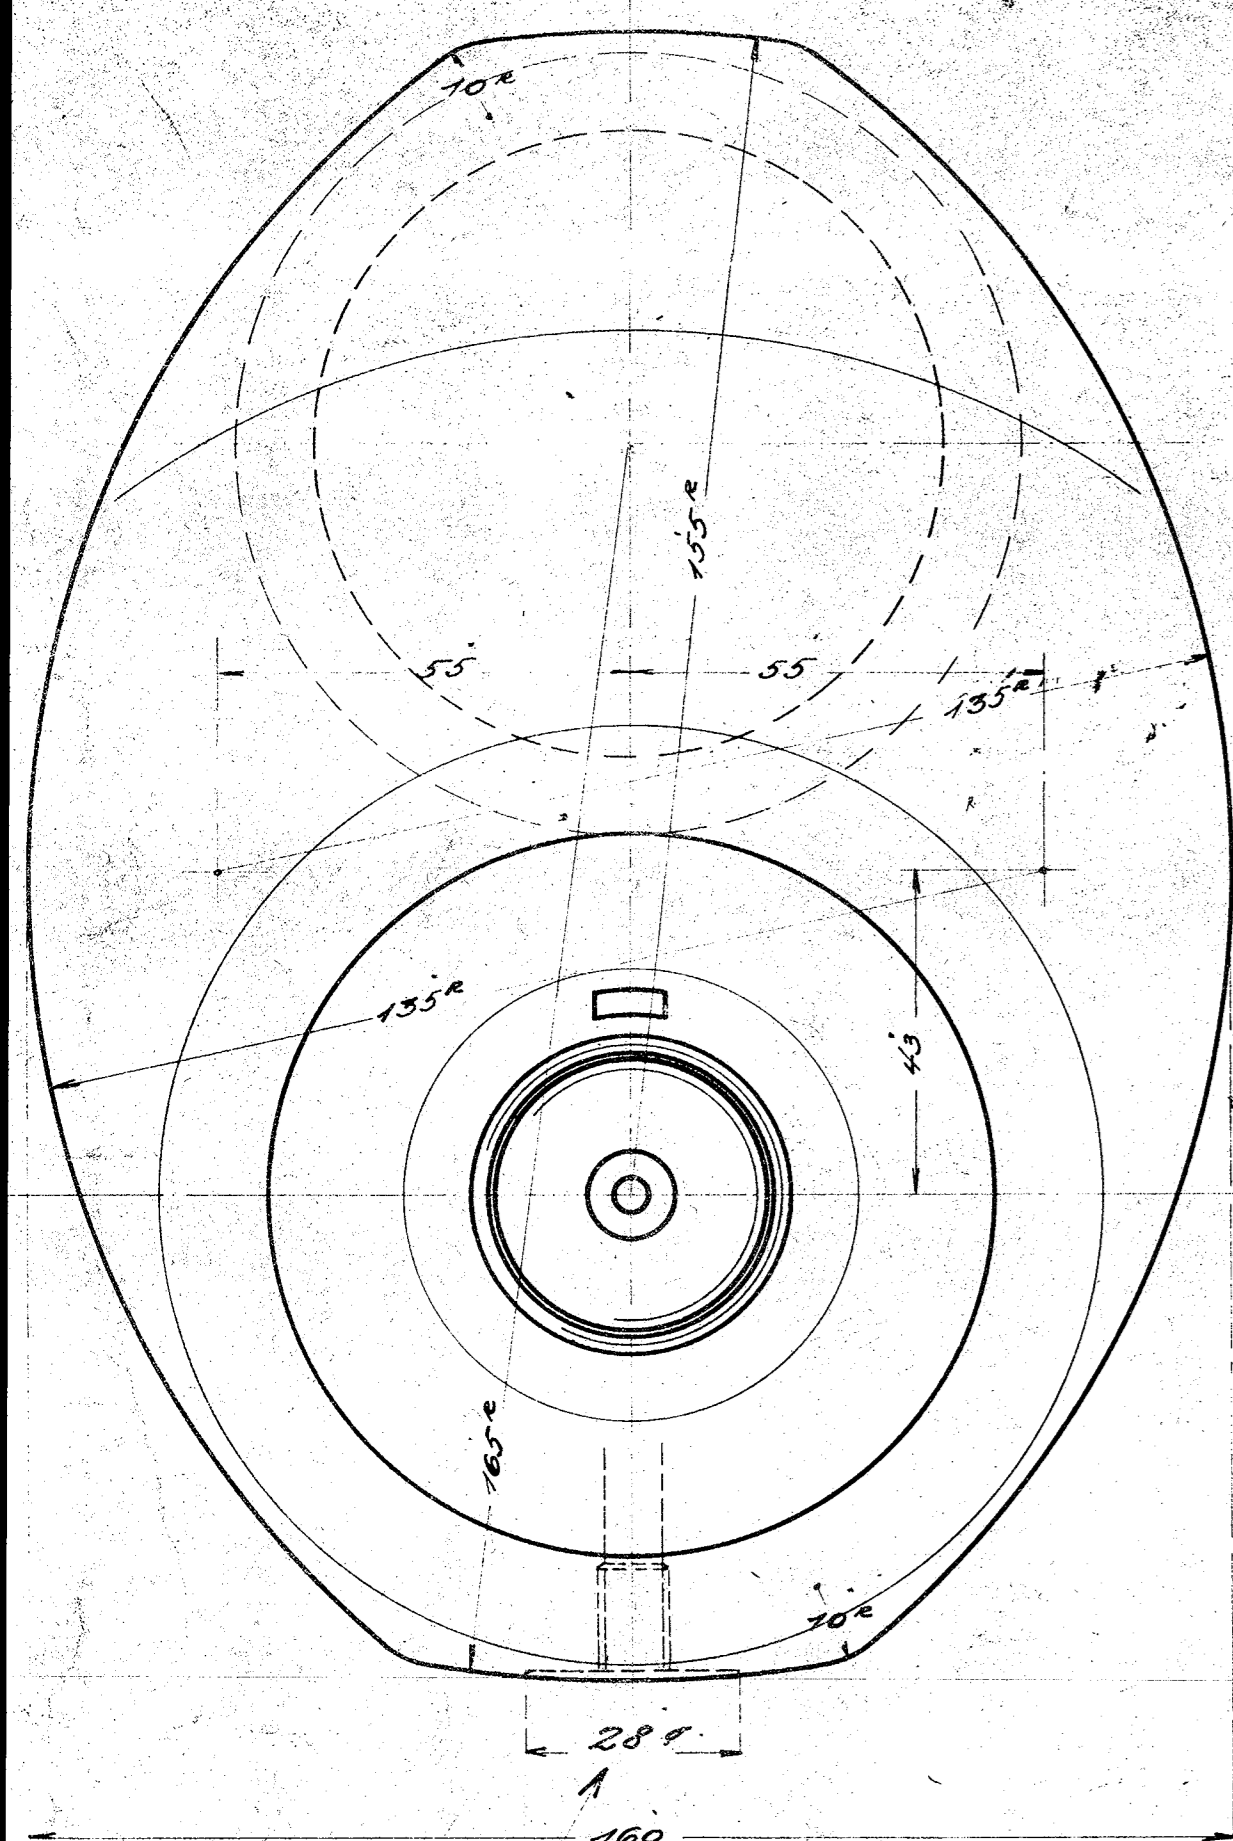
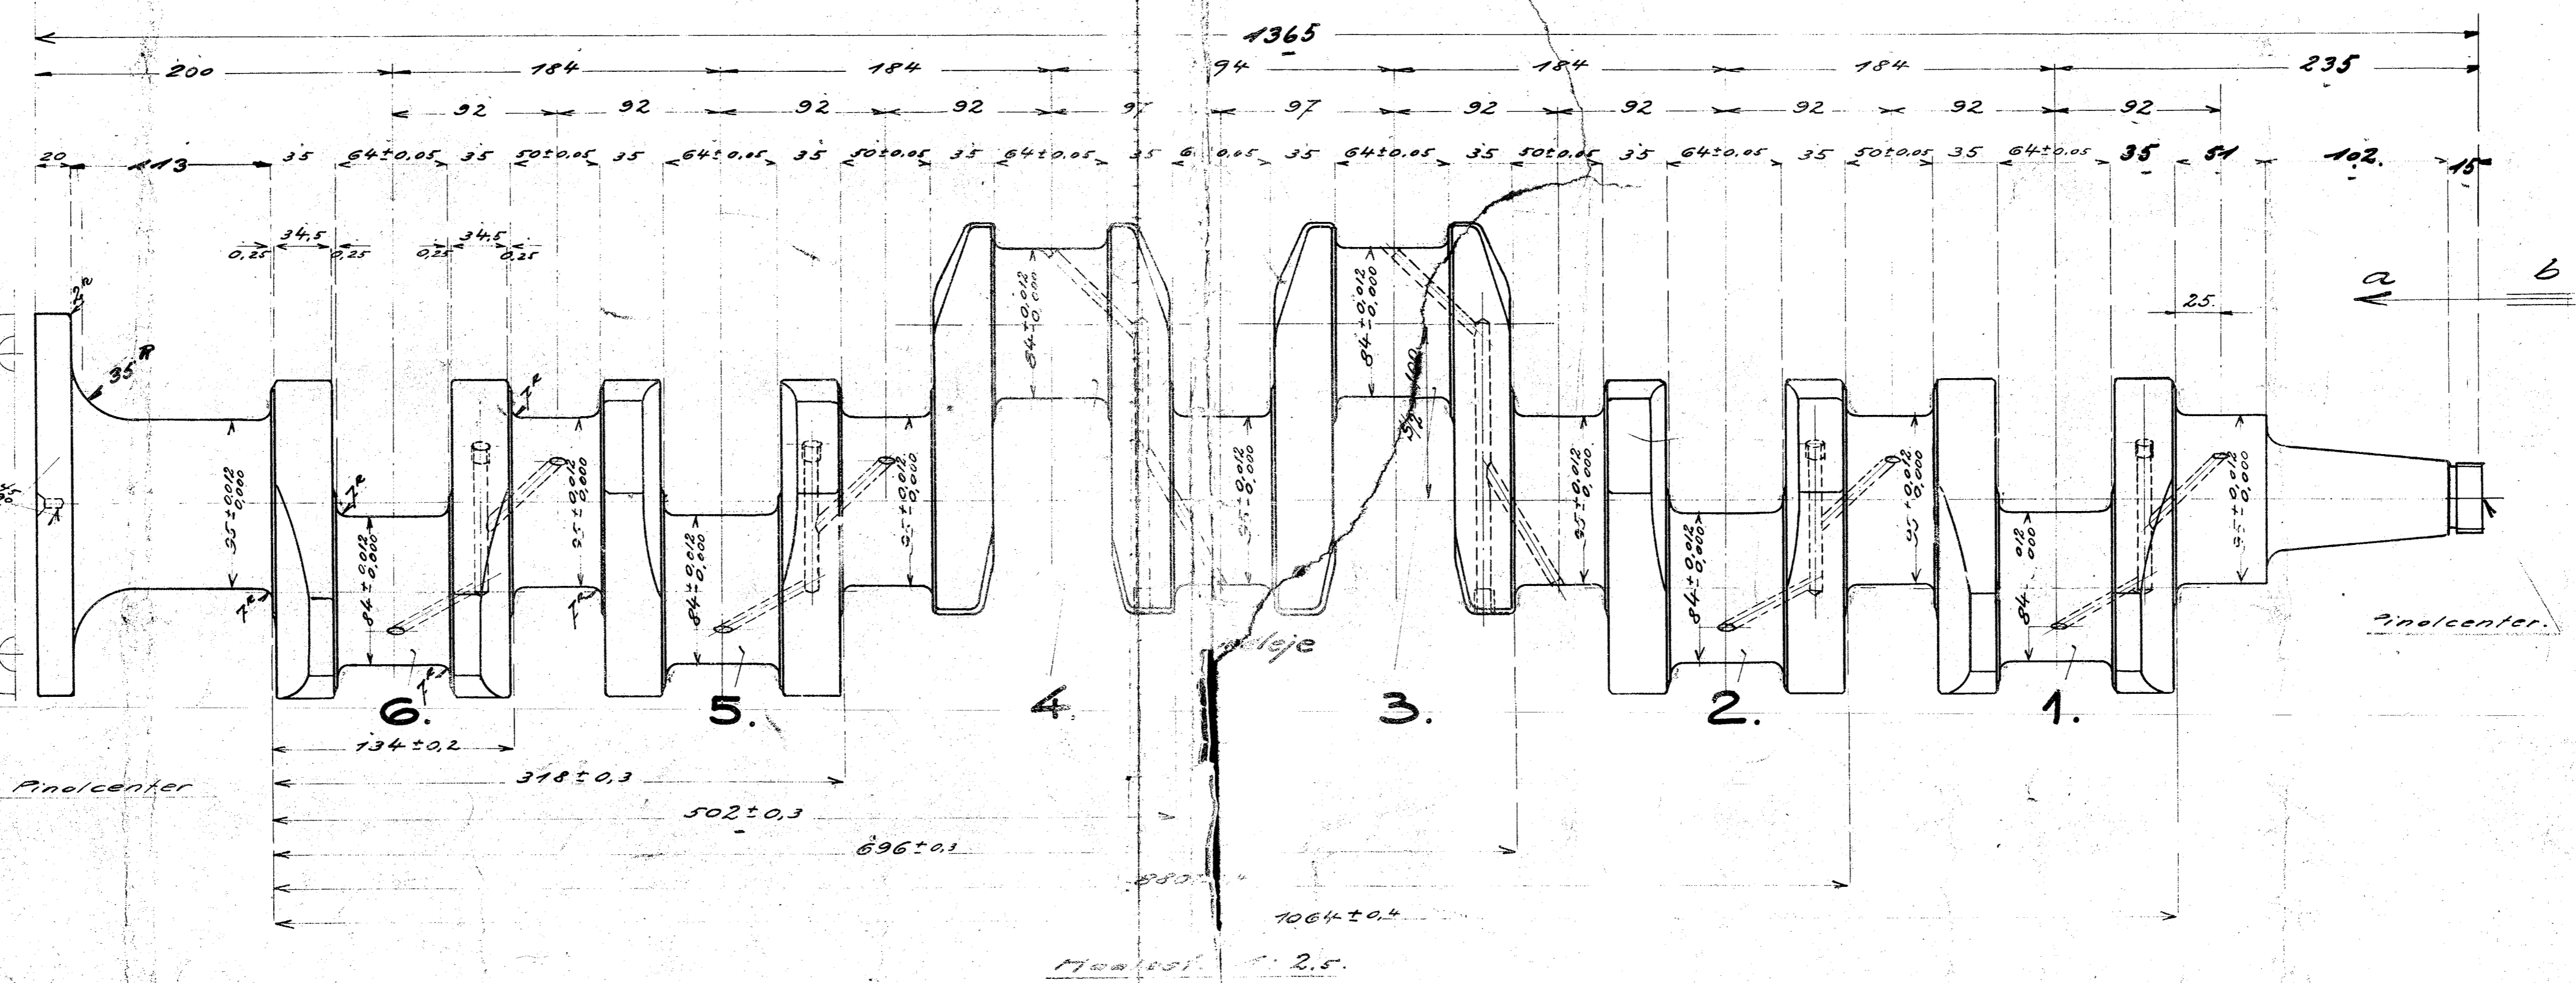
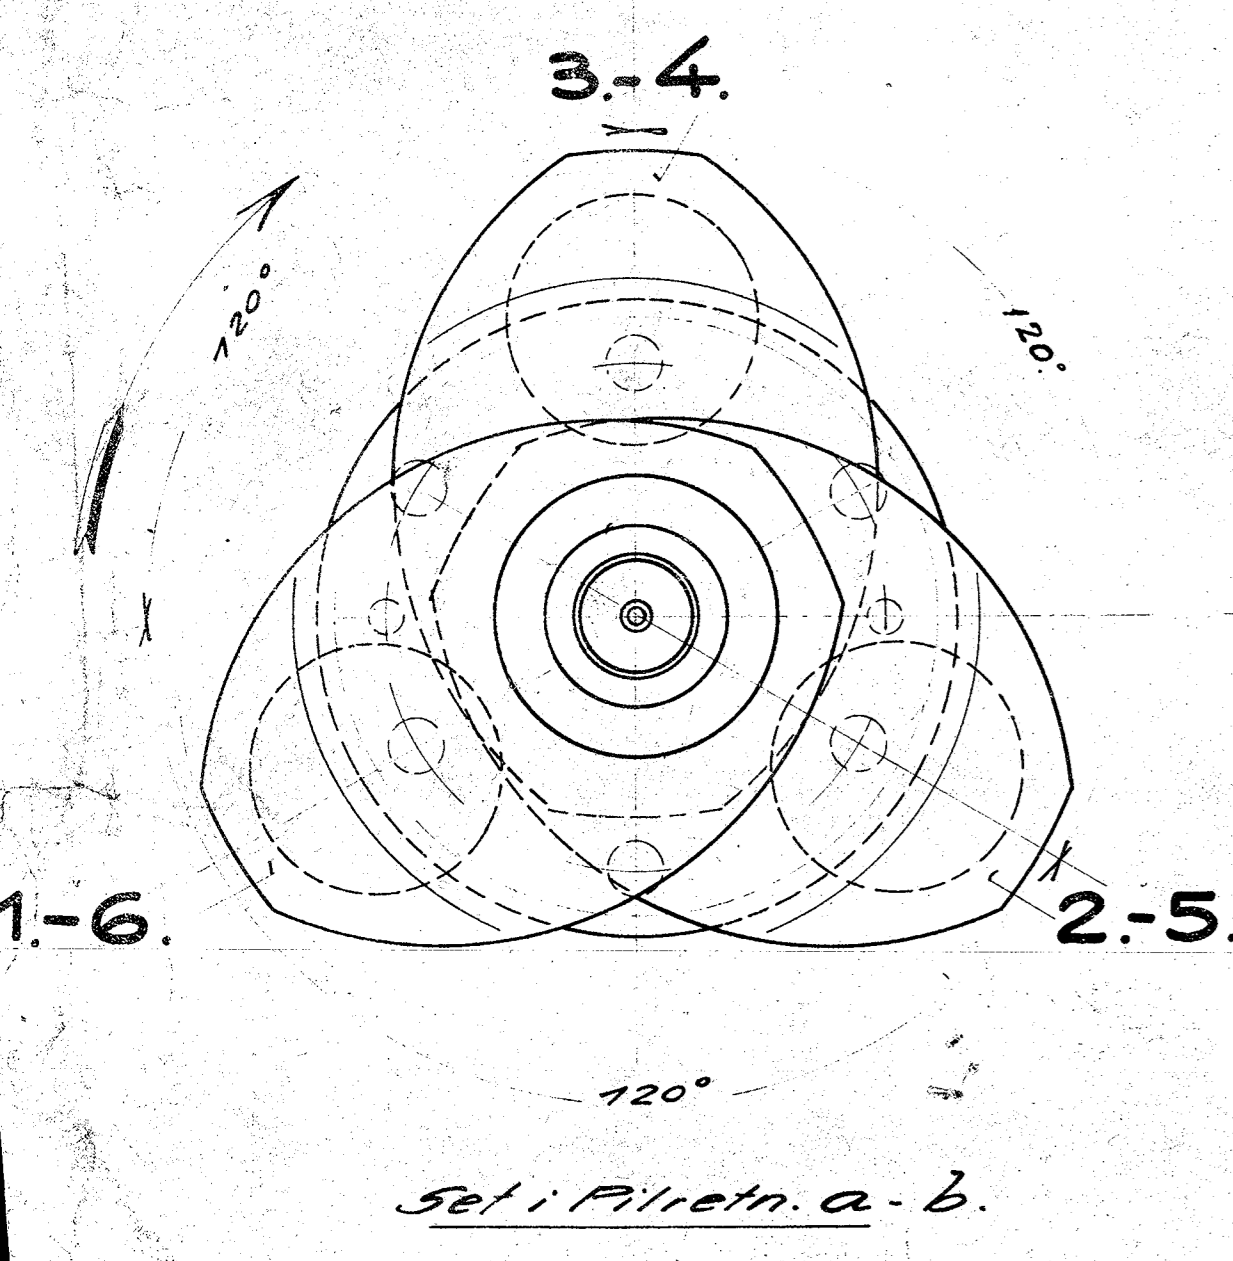
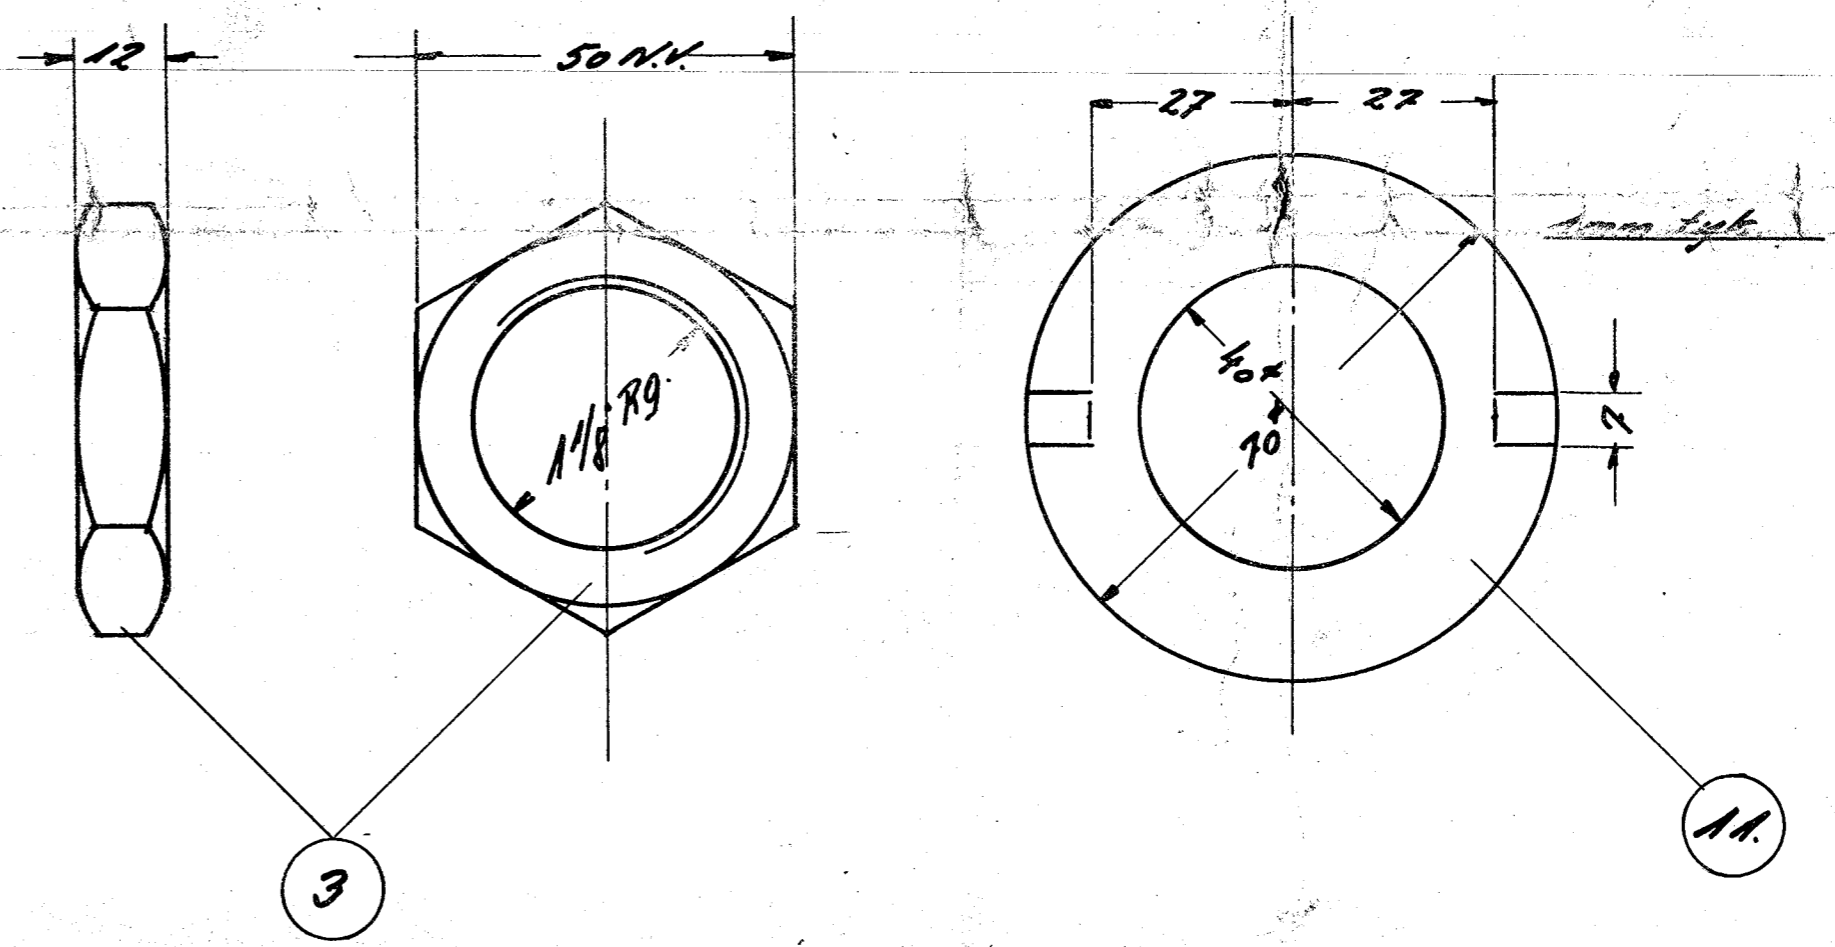


- 1 1 Kræmtepaksel Stål 50x110
- 2 1 Feder Stål 1/2" x 3/8"
- 3 1 Matrit 1/2" x 3/8" Stål 50x110
- 4 6 Skruer 1/2" Stål 3/8" x 1 1/2"
- 5 6 Sikringsblik 3/8" Stål Høgen
- 6 1 de 1/2" x 1" 75-75 x 1

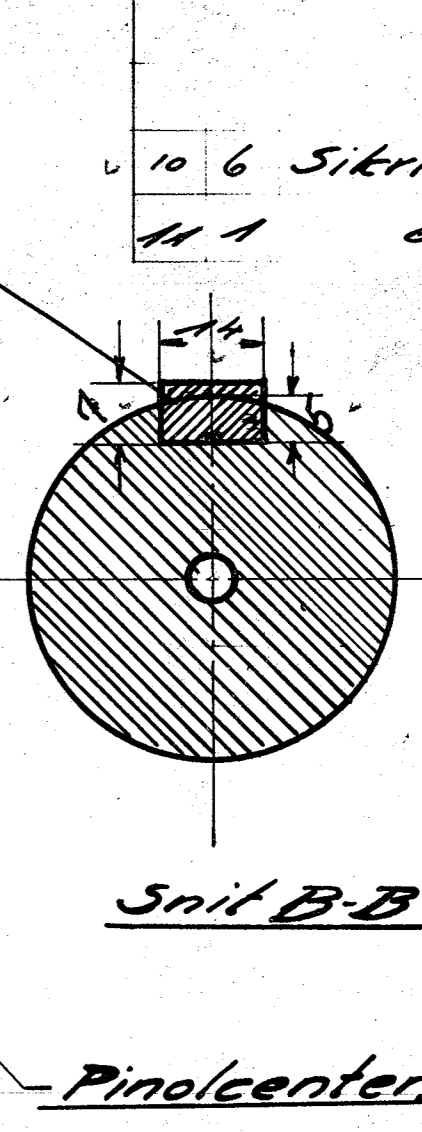

28° Anfræring for Sikringsblik i kræmtepakse med 6x1 1/2 for skrue

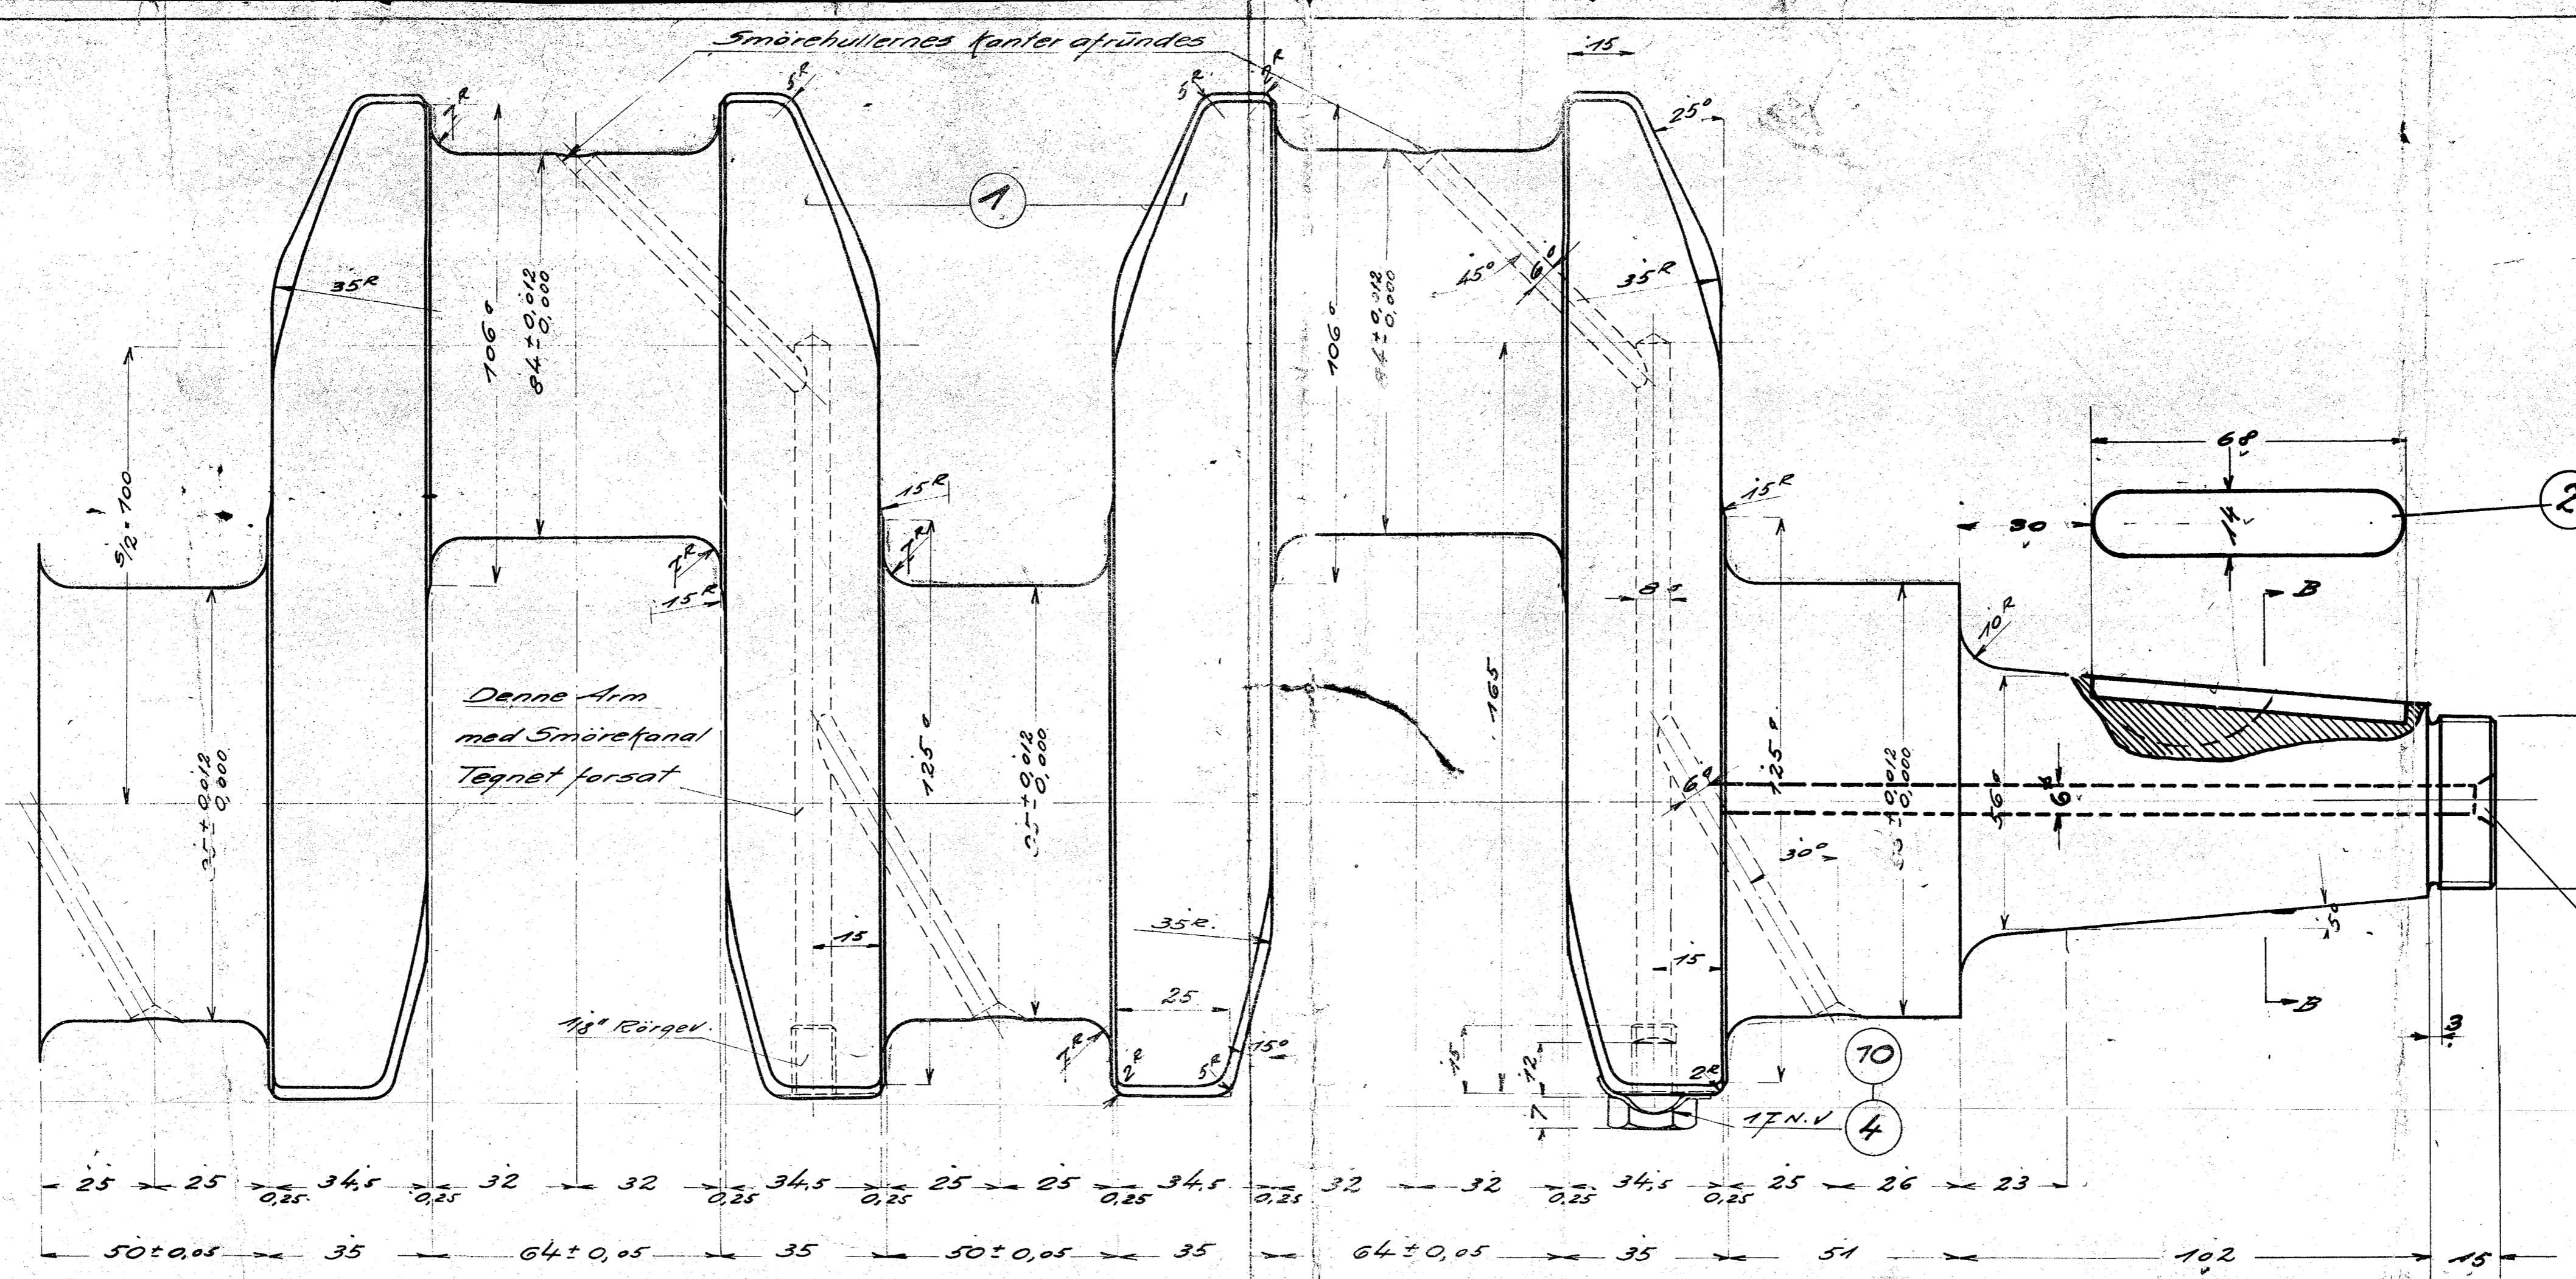

De med gult markerede Søler hardes og slibes og Rændinger højglanspoleres Kræmtepaksel bearbejdes rent
 Øvrige Bearbejdningsflader blankt
 Arbejdsrønderne paa Sølerne maa udføres omhyggeligt og ingen Steder under 1mm